


0 611 227 003

Issue
Stand } 09-03-02

Fig./Abb. 1

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modificaciones reservées
Salvo modificaciones

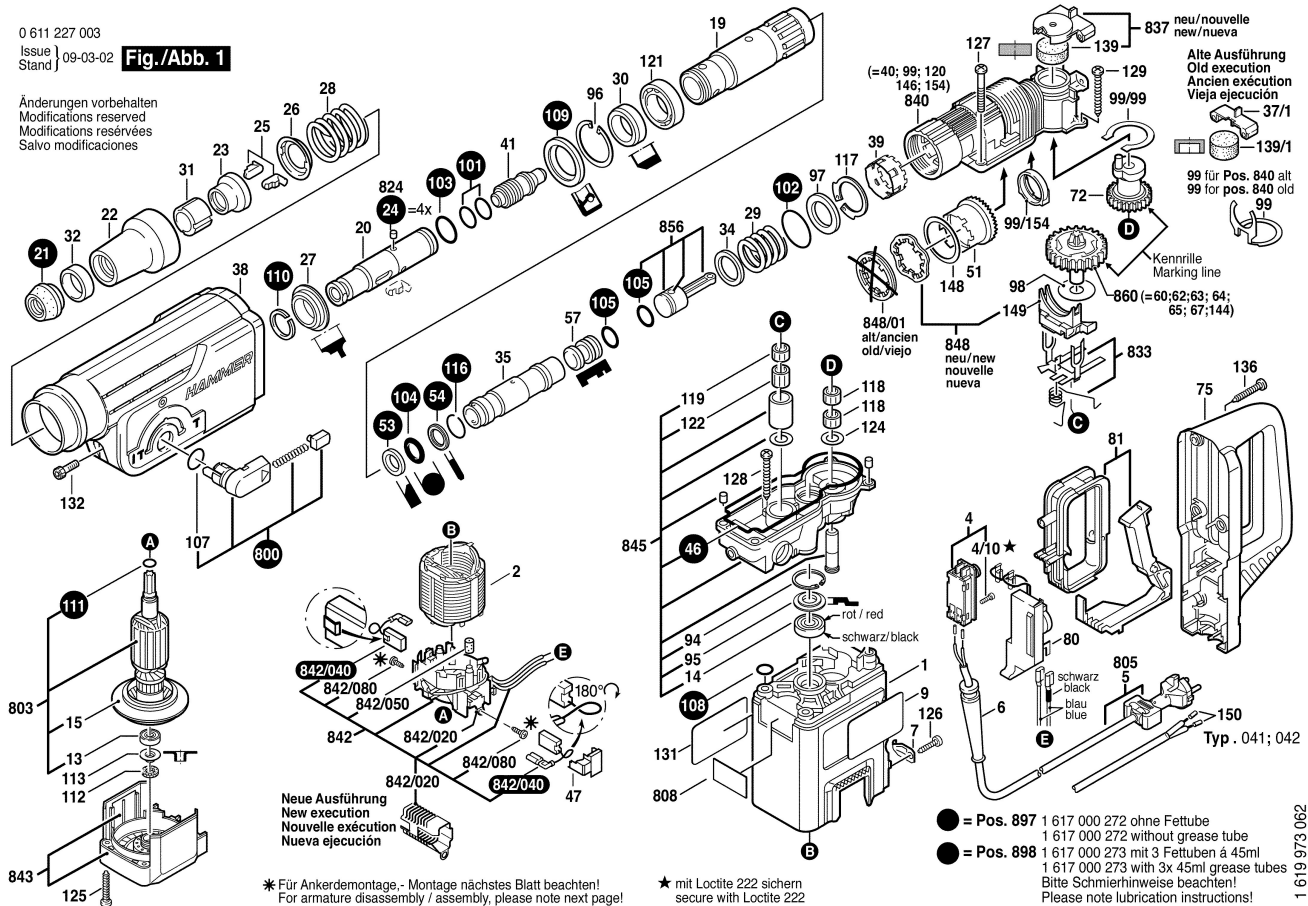

* Für Ankerdemontage,- Montage nächstes Blatt beachten!
For armature disassembly / assembly, please note next page!

★ mit Loctite 222 sichern
secure with Loctite 222




● = Pos. 897 1 617 000 272 ohne Fetttube
1 617 000 272 without grease tube
● = Pos. 898 1 617 000 273 mit 3 Fettuben à 45ml
1 617 000 273 with 3x 45ml grease tubes
Bitte Schmierhinweise beachten!
Please note lubrication instructions!

1 619 973 062

0 611 227 003

Issue
Stand } 09-03-02

Fig./Abb. 2

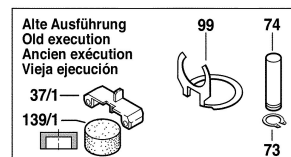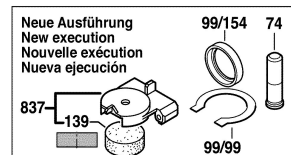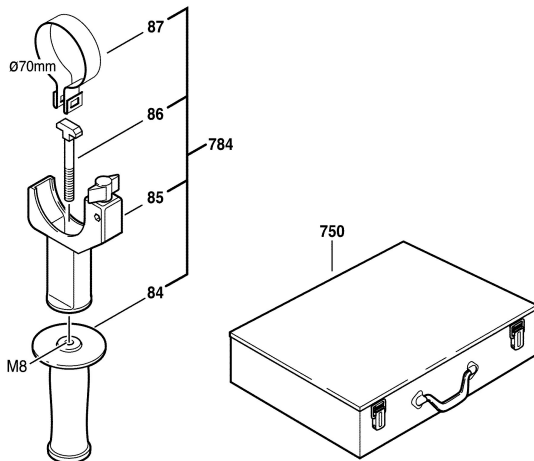

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modificaciones reservées
Salvo modificaciones

Vor Ankerdemontage- und Montage beide
Bürstenhalter 5-7 mm nach außen ziehen.
For armature disassembly and assembly
pull the brush holder 5-7 mm outwards.

Nach der Ankerdemontage Bürstenhalter
nach innen drücken und festschrauben.
After armature assembly, press in the
brush holder and tighten the screw.

Kohlebürsten mit Flach-
stecker einsetzen.
Fit brushes and electrical
contact.

Litzen beider Kohlebürsten
um 180° drehen.
Turn both the Brush wires
180° as shown.

Abstand herstellen (min. 1mm) zwischen
Flachstecker und Kohlebürstenhalter.
Abdeckkappen Pos. 47 bis Anschlag aufschieben.
In order to fit pos. 47 there must be at least
1 mm distance between the brush holder and the
electrical contact. Press pos. 47 firmly into position.

