

Fig./Abb. 1


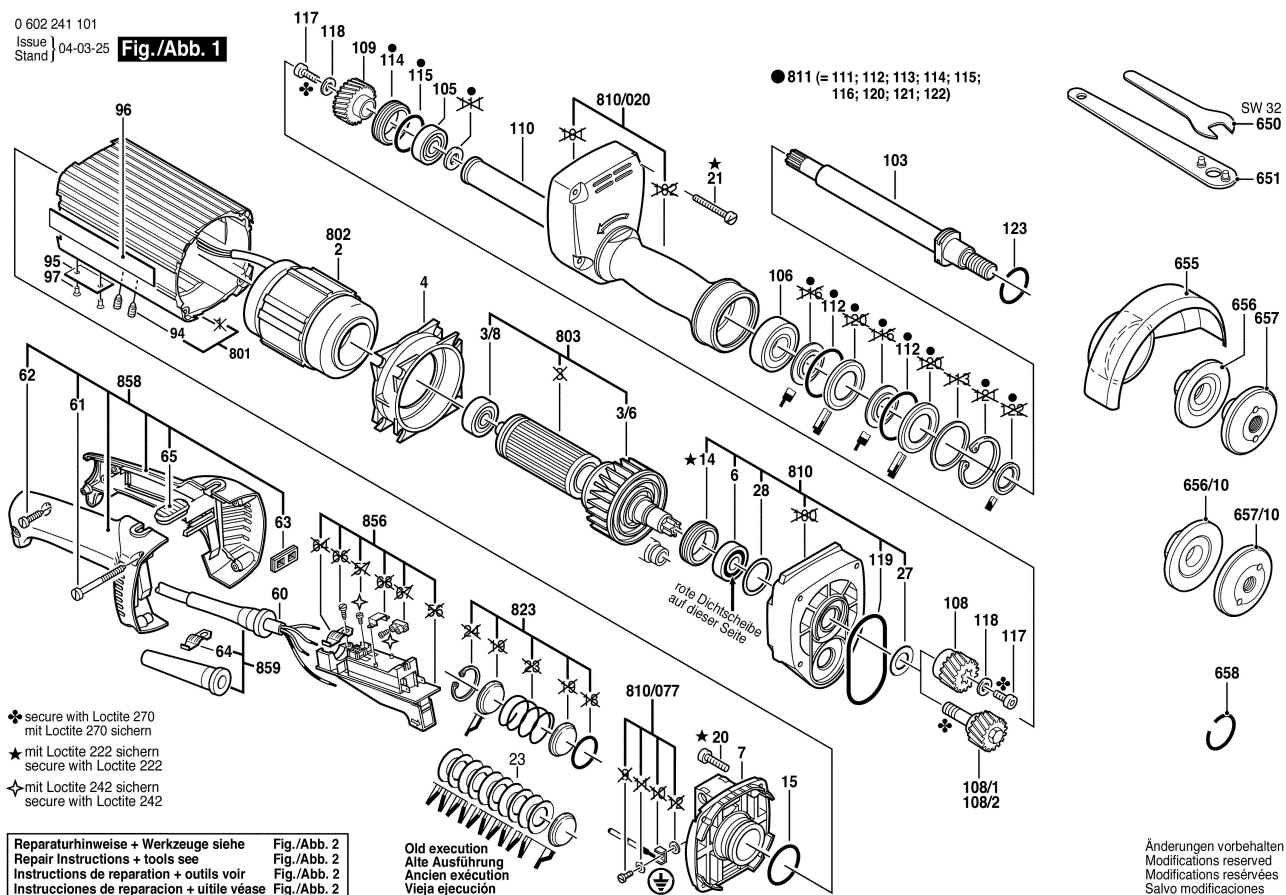



Fig./Abb. 2

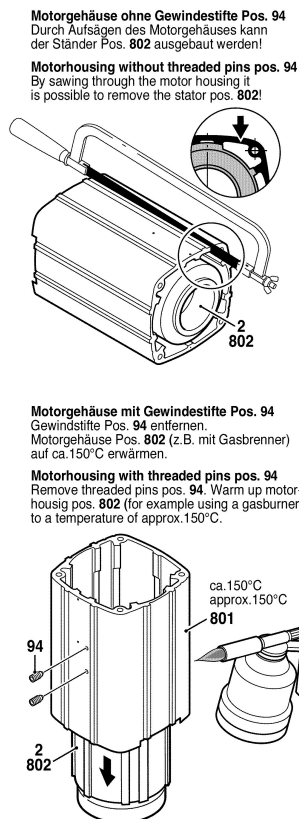

**Pos. 6 + 14
Demontage
Disassembling
Démontage
Desmontar**

Pos. 14 ist mit Loctite gesichert.
Zum Lösen Pos. 14 auf ca. 100°- 120° erwärmen.
Bei der Montage Pos. 14 wieder mit Loctite 222 sichern.


**Pos. 6 + 14
Montage
Assemble
Montage
Montaje**

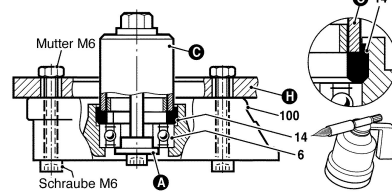

**Pos. 105 + 114
Demontage
Disassembling
Démontage
Desmontar**

Pos. 114 ist mit Loctite gesichert.
Zum Lösen Pos. 114 auf ca. 100°- 120° erwärmen.
Bei der Montage Pos. 114 wieder mit Loctite 222 sichern.

**Pos. 105, 114, 115
Montage / Assemble
Montage / Montaje**

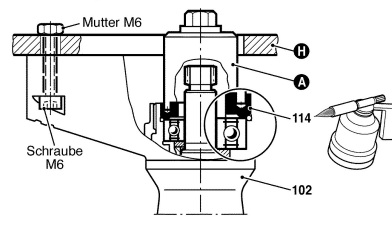


**Pos. 105, 114, 115
Montage / Assemble
Montage / Montaje**

1. Kugellager Pos. 105 mit Hilfswerkzeug B vorspannen.
2. Gewindering Pos. 114 am Gewinde mit 1 - 2 Tropfen Loctite 222 benetzen.
3. Den Gewindering Pos. 114 bis O-Ring Pos. 115 mit Hilfswerkzeug C von Hand eindrehen / anlegen.
4. Gewindering Pos. 114 ca. 45° bis 60° weiterdrehen, sodaß der O-Ring Pos. 115 gepresst ist.



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones

Maße in mm
Dimensions in mm
Cotes en mm
Medidas en mm

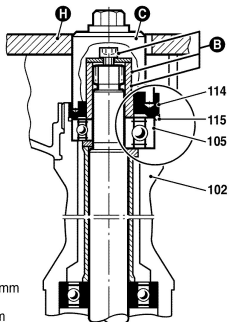


**Werkzeugsatz 1 609 244 A51 (KDEW 8981)
Tool kit 1 609 244 A51 (KDEW 8981)
Sets d'outils 1 609 244 A51 (KDEW 8981)
Juegos de herramientas 1 609 244 A51 (KDEW 8981)**


**Hilfswerkzeug A
Auxiliary tool
Outil auxiliaire
Herramienta auxiliar**




**Hilfswerkzeug B
Auxiliary tool
Outil auxiliaire
Herramienta auxiliar**



**Hilfswerkzeug C
Auxiliary tool
Outil auxiliaire
Herramienta auxiliar**

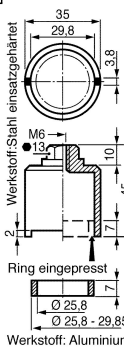

**Haltevorrichtung H
Retaining device
Dispositif de retenue
Dispositivo de retención**

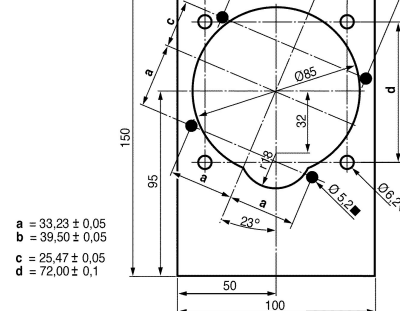

◆ = Geradschleifer-Spindellager
= Winkelschleifer-Getriebegehäuse
■ = Winkelschleifer-Lagerflansch
(3 605 805 007)